

三菱汎用ACサーボ MR-J4-Aサーボアンプ技術資料集 接続図誤記のお知らせ

平素は、三菱汎用ACサーボ及び三菱機器製品に対し格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。MR-J4-Aサーボアンプ技術資料集に記載されている接続図に誤記がありましたので御連絡申し上げます。接続を誤りますとサーボアンプを破損させる場合があります。ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、お客様におかれましては以下の内容をご確認頂き、配線時にはご注意くださいようお願い申し上げます。

記

1. 対象マニュアル

対象マニュアルを表1に示します。

表1 対象マニュアル

マニュアル名称	番号-副番	該当ページ
MR-J4-Aサーボアンプ技術資料集	SH(名)030103-B	3-9, 3-12, 3-15

2. 正誤表

ページ	誤	正	修正内容
3-9	<p>(注7) CN1 21 DICOM 48 ALM 23 ZSP 25 TLC 24 INP</p> <p>(注2) 故障(注6) 零速度検出 トルク制限中 インポジション</p>	<p>(注7) CN1 21 DICOM 48 ALM 23 ZSP 25 TLC 24 INP</p> <p>(注2) 故障(注6) 零速度検出 トルク制限中 インポジション</p>	サーボアンプのソースインタフェース出力信号に取り付けるダイオードの向きを逆にする。
3-12	<p>(注7) CN1 21 DICOM 48 ALM 23 ZSP 25 TLC 24 SA 49 RD</p> <p>(注2) 故障(注6) 零速度検出 トルク制限中 速度到達 準備完了</p>	<p>(注7) CN1 21 DICOM 48 ALM 23 ZSP 25 TLC 24 SA 49 RD</p> <p>(注2) 故障(注6) 零速度検出 トルク制限中 速度到達 準備完了</p>	
3-15	<p>(注6) CN1 21 DICOM 48 ALM 23 ZSP 25 VLC 49 RD</p> <p>(注2) 故障(注5) 零速度検出 速度制限中 準備完了</p>	<p>(注6) CN1 21 DICOM 48 ALM 23 ZSP 25 VLC 49 RD</p> <p>(注2) 故障(注5) 零速度検出 速度制限中 準備完了</p>	

3. 改訂マニュアルの発行について

該当の箇所を修正した技術資料集を表2に示すとおり発行致します。
なお、この技術資料集は“三菱電機FAサイト”から無料でダウンロードできます。

表2 サーボアンプ技術資料集の発行時期

マニュアル名称	番号-副番	改訂時期
MR-J4-Aサーボアンプ技術資料集	SH(名)030103-C	2012年7月(改訂済み)

発行 日付	2012年7月	件 名	三菱汎用ACサーボ MR-J4-Aサーボアンプ技術資料集 接続図誤記のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市中区矢田南5-1-14 TEL(052)721-2111大代表
----------	---------	--------	---	--